

Tachimetro manuale DT-2236

1. Sicurezza
2. Dati tecnici
3. Funzionalità / Misurazioni
4. Cambio della batteria

1. Sicurezza

Per favore si leggano le istruzioni prima di mettere lo strumento in funzione. Non ci sentiamo responsabili dei danni causati da un uso scorretto o diverso da quello indicato nelle istruzioni.

- Lo strumento deve essere usato nelle condizioni di temperatura consentite.
- Prima di metterlo in funzione, stabilizzi lo strumento alla temperatura ambientale.
- Solo il personale specializzato di PCE Group potrà aprire lo strumento.
- Lo strumento si può pulire solo con un panno umido. Usare solamente prodotti di pulizia di pH neutro.

2. Dati tecnici

Campi di misura:	5 ... 99999 rpm (contagiri ottico) 0,5 ... 19999 rpm (misurazione a contatto) 0,05 ... 1999 m/min (misurazione a contatto) 0,2 ... 6560 ft/min (misurazione a contatto)
Risoluzione:	0,5 ... 999,9 = 0,1 rpm; fino a 99999 = 1,0 rpm (contagiri ottico) 0,5 ... 999,9 = 0,1 rpm; fino a 19,999 = 1,0 rpm (misurazione a contatto) 0,05 ... 99,99 = 0,01 m/min; fino a 1999 = 0,1m/min (misurazione a contatto) 0,2 ... 999,9 = 0,1 ft/min; fino a 6560 = 1 ft/min(misurazione a contatto)
Precisione:	± 0,05 % del valore di misura; ±1 cifra
Distanza di misura max.	300 mm (con contagiri ottico)
Memoria:	ultimo valore, valori MAX e MIN
Alimentazione:	4 batterie da 1.5 V AA (Mignon)
Temperatura di operazione:	0 ... + 50 °C
Struttura:	plastica ABS
Display:	display LCD, da 5 posizioni, di gira automaticamente secondo il tipo di misura
Dimensioni:	65 x 215 x 38 mm
Peso:	300 g



3. Funzionalità / misurazione

1 Misurazione nel modo ottico

Mettere l'interruttore guida di „r.p.m.“ in posizione Photo . Misurando l'onda o disco tenere presente le zone chiare / scure prima che lo strumento possa reagire. In caso negativo, attaccare un frammento di banda riflettente. Quando lo strumento registra il limite chiaro / scuro, apparirà un simbolo lampeggiante nella parte superiore sinistra del display. Per ottenere una misurazione ottimale, prolungare la misurazione almeno per cinque secondi. Se si notano varie sone chiare / scure (tracce riflettenti), il risultato dovrà essere suddiviso per il numero delle tracce.

2 Misurazione nel modo a contatto

Contagiri: Poner el interruptor de corredera en la posición „rpm/Contact“. Coloque la palanca correspondiente en el adaptador. El plástico y el adaptador de goma están unidos y se separan con facilidad. Ponga la punta en la onda y conecte el aparato manteniendo presionada la tecla „ON/OFF“. Atención: a velocidades altas hay riesgo de accidente. Después de unos 5 seg se pueden leer los resultados de la medición o también, soltando la tecla „ON / OFF“, se pueden recuperar los valores almacenados con la tecla „MEMORY“

3 Medición de la velocidad de superficie

Introducir la rueda en el lugar del adaptador y poner el interruptor a „m/min“ o „ft/min“. Accionar el interruptor de „ON/OFF“ y mantenerlo presionado. Presionar ligeramente la rueda sobre la superficie en la dirección del movimiento. Atención: a velocidades altas hay riesgo de accidente. Después de unos 5 seg se pueden leer los resultados de la medición o también, soltando la tecla „ON / OFF“, se pueden recuperar los valores almacenados con la tecla „MEMORY“

4 Función de memoria

Se almacenan 3 valores de medición, el último valor (LA), el valor máximo (UP), y el valor mínimo (dn). Estos valores (con la sucesión: LA-UP-dn) se pueden recuperar con la tecla „MEMORY“ tras liberar la tecla „ON / OFF“. Tras haber recuperado el valor „LA“, soltar la tecla, después volver a presionar y aparece el valor „UP“. Si se conecta el aparato de nuevo, la memoria registrará los nuevos valores.

4. Estado de la batería / cambio de la batería

Las baterías deben cambiarse cuando aparezca el símbolo “LO ” en la pantalla. En este momento no se pueden realizar más mediciones. Por favor cambie las baterías.

- 1) Quite los dos tornillos de cruz (parte superior de la tapa en la parte posterior), (3-11)
- 2) Ahora se puede desprender la tapa de la carcasa.
- 3) Quite las baterías usadas y coloque correctamente las nueva.
- 4) Vuelva a colocar la tapa (tenga cuidado de no coger el cable de conexión de las baterías con la tapa) y vuelva a poner los tornillos.

PCE Group está a su disposición para solucionar sus dudas.

A questo indirizzo troverà una visione della tecnica di misurazione:

<http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/strumenti-di-misura.htm>

A questo indirizzo troverà un elenco dei misuratori:

<http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/misuratori.htm>

A questo indirizzo troverà un elenco delle bilance:

<http://www.pce-italia.it/html/strumenti-di-misura/misuratori/visione-generale-delle-bilance.htm>

Ci può consegnare l'igrometro perchè noi ce ne possiamo disfare nel modo più corretto.

Potremo riutilizzarlo o consegnarlo a un'impresa di riciclaggio rispettando così la normativa vigente.

WEEE-Reg.-Nr. DE64249495

