



SOFTWARE PCE-SPM 1

1) Settare la porta COM1 nel seguente modo:

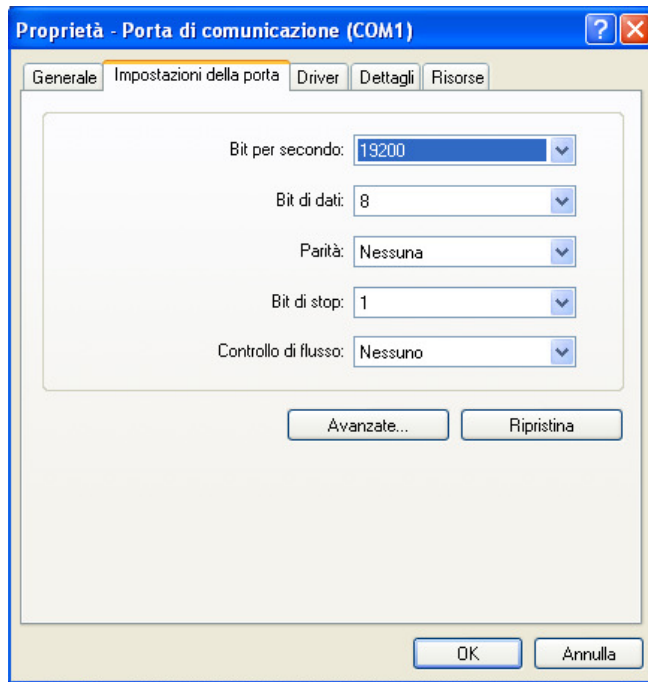

2) Collegare lo strumento al pc, aprire il software e selezionare la COM1

3) Premere il tasto **read** sullo strumento fino a che sul display compaiono i valori in W/m^2

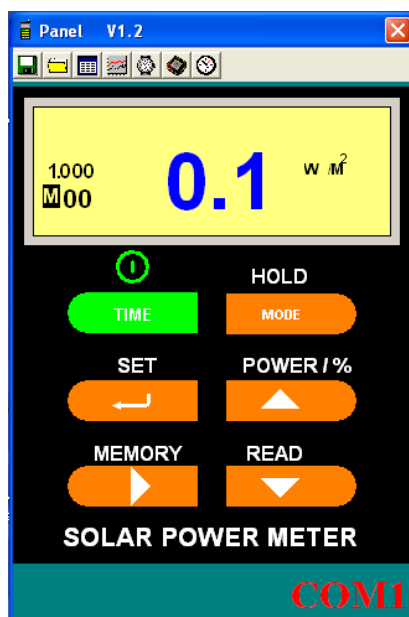

4) Misurazione con datalogger

Settare l'intervallo di registro sullo strumento (da 1 sec fino da 1 minuto) nel seguente modo:

- tenere premuto il tasto **read** fino a che in alto a destra compaiono 0:00
- con le freccia verso il basso scegliere il valore desiderato e confermare con **set**

5) Premere **memory** per iniziare a registrare e poi ripremere **memory** per terminare

6)Premere dal software il tasto **datalogger** per scaricare i dati

